

LOGICIEL EASYREG

NOTE TECHNIQUE #4

En mode « Personnalisé » lorsque la valeur PF =1 est entrée dans la case PF nominal de l'alternateur, une instabilité peut apparaître sur la régulation de tension.

Date: 29/03/2016

Software: Easyreg

Version: versions antérieures à 2.60

Hardware: D510C

Firmware: versions antérieures à 2.30

Pour éviter le problème, il suffit de renseigner PF nominal =0.99 lors de la configuration. Ce problème n'est présent que sur les versions firmware antérieures à 2.21.

Une solution alternative consiste à désactiver la fonction statisme.